

泉州市鲤城区住房和城乡建设局文件

泉鲤建〔2023〕59号

泉州市鲤城区住房和城乡建设局关于 2023 年 第一季度全区建设工程质量安全“双随机” 执法检查情况的通报

各在建工程建设、施工、监理单位，局属各有关股室（单位）：

为规范建设工程质量安全监督执法工作，加强事中事后监管，推进阳光执法、文明执法，根据《关于印发〈鲤城区住房和建设局推广“双随机”抽查机制工作方案〉的通知》（泉鲤建〔2016〕113号）要求，在2023年第一季度各施工企业自查自纠的基础上，我局开展了全区建设工程质量安全“双随机”执法检查。现将检查有关情况通报如下：

一、检查基本情况

2023年第一季度鲤城区在建项目32个，符合本次建设工程质量安全“双随机”执法检查的项目32个。本次检查采取听、查、

看、问、测等方式发出了《责令改正通知书》32份，累计对施工单位违法违规行记分171.85分，项目经理记分182.5分，监理单位记分168.2分，项目总监理工程师记分168.2分，并责令相关在建工程责任主体单位在规定的时间内完成整改。截至目前，各项目均已按要求进行整改反馈。

二、检查发现存在的主要问题

（一）施工安全方面。一是个别项目未按规范要求设置水平拉杆；二是个别项目未按规定配置灭火器；三是个别项目建筑物临边未做防护；四是个别项目未落实标准化自查自纠工作；五是个别项目对接扣件螺栓拧紧扭力矩不达标。

（二）工程质量方面。一是个别项目施工班子成员未到岗、未请假；二是个别项目砌体拉结钢筋间距超规范要求；三是个别项目梁、柱、剪力墙有蜂窝、孔洞质量缺陷；四是个别项目梁、柱加密箍筋缺少，纵向钢筋锚固长度不满足；五是个别项目电井桥架接地缺漏项。

三、处理意见

（一）由区质量站、区安全站对检查中工程质量和安全文明施工情况较差、记分最多的项目相关责任主体单位进行约谈；对未及时整改反馈的项目实行差异化管理，列为下季度“双随机”检查的重点检查对象。

（二）各施工单位及监理单位应认真履职，按要求落实整改，举一反三，仔细查找问题，明确各自的自控、检查、验收与监督责任，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作要求

（一）盯紧施工安全工作。一是全力做好防汛防台工作。我市马上就进入汛期，经常强降雨或连续降雨，各在建项目务必坚决克服松懈麻痹思想，做好建筑工地防汛各项安全措施，特别是针对高边坡、深基坑、高支模和建筑起重机械等危大工程开展检查，建立检查防汛防台安全检查台账清单，及时消除安全隐患。两站也将突出对各项目深基坑（高边坡）、塔式起重机、脚手架及模板支撑体系、围挡、工棚等重点部位、薄弱环节进行巡查，确保检查到位，整改到位，严格督促相关责任主体压实防汛主体责任。二是开展安全生产治理巩固提升专项行动。重点整治起重机械、深基坑、高支模等危大工程。针对起重机械管控不到位、安全隐患多的，开展专项整治，确保今年二季度结束前，按市局部署要求，完成第一轮“全覆盖”检查，并将有关排查情况及时上传“全国工程质量安全监管信息平台”，同时综合采取“线上+线下”建档跟踪、涉嫌转包挂靠线索移交、强化合同履约管理等方式，紧盯关键岗位人员履职情况。三是加强危大工程过程管控。督促施工、监理等责任主体对危大工程辨识登记、方案论证、技术交底、过程检查、验收等关键环节留痕，倒逼企业完善安全内控机制。四是全面实施建筑起重机械定期检查挂牌制度。4月起，全市房屋市政工程在用施工升降机、塔式起重机要在显著位置设置公示牌，建机一体化企业每半个月要进行不少于一次检查，并将检查结果及检查人员在公示牌上进行标识，落实“像管电梯一样管建筑起重机械”。二季度起，区安全站将建筑起重机械定期检查挂牌制度的落实情况纳入日常监督内容，对未挂牌公示或挂牌公示不符合要求的，责令整改并按规定予以处理。

（二）强化质量管控管理。一是**加强桩基工程质量监管**。要落实好《关于强化桩基工程质量管理的意见》（闽建建〔2022〕2号）、《福建省房屋市政工程基桩检测质量监督检查工作标准》（闽建建〔2023〕1号）要求，督促责任主体按要求在桩基施工、检测、验收等关键环节做好影像留痕，并加强事中事后监督检查；加强桩基验收监督，突出对验收程序、验收组织、验收结论的监督检查，并通过现场检查复核、到检测单位对留存影像复核等措施加强对辖区内房屋市政工程项目基桩检测的监督检查抽查。二是**加强混凝土实体强度抽测**。混凝土强度监督抽测是保证结构安全的重要手段，务必强化对回弹取芯质量的把控，保证监督抽测质量。三是**加强市政工程质量监管**。强化施工质量过程管控，督促施工单位对道路软土路基、地下管网和沥青路面施工时，要留存隐蔽工程验收记录并附相关影像资料备查，监理单位要严把隐蔽验收关；加大监督检查力度，重点加强对软基验收、道路弯沉检测、管道闭水试验、沥青混合料质量等重要工序重要控制节点的质量监督，加大实体质量抽查抽测频次。

（三）持续开展建筑施工安全生产标准化提升专项行动。根据年初计划，全年全区在建项目要打造至少1个标准化标杆项目、至少7个标化评定达标项目（其中，至少1个标化评定优良项目，至少6个标准化合格项目）、18个示范岗位数。各在建项目务必要按照《泉州市建设工程安全生产标准化运行指南2.0版本》和《鲤城区建筑施工安全生产标准化提升专项行动2023年巩固提高方案》，健全完善“1+5”标准化提升工作体系（即标准化+网格化+信息化+双重预防机制+技术指导+约束激励），优化升级“3456”工作法（即对标创建、建立健全隐患排查治理“三张清单”、实

行“四色”安全风险等级动态监管、推行现场“5S”管理、完善“六有”可视化安全警示标识），运用信息化系统（即“泉州市安全生产标准化智慧管理平台”）对房屋市政工程项目标准化创建和运行实行动态管理，推动工程项目标准化与信息化有机融合。局建工股和区安全站要充分发挥“轻骑兵”服务队作用，加强项目帮扶指导，确保完成2023年度全区建筑施工领域标准化巩固提高目标。

（四）鼓励企业争先创优。一是鼓励指导创建优质工程。加强指导服务，鼓励企业创建省优、市优工程。二是鼓励创建安全标化工地。落实《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022年版）》，鼓励创建安全生产标准化优良项目，提高施工现场安全标准化水平。三是继续推行智慧工地试点创建。落实《福建省房屋市政工程智慧工地建设导则（试行）》，指导推动新一批智慧工地建设试点。同时，组织技术力量，加强跟踪指导，及时总结经验、加大推广。

附件：2023年鲤城区第一季度建设工程“双随机”执法检查情况汇总表

泉州市鲤城区住房和城乡建设局

2023年5月10日

（此件主动公开）

附件：

2023 年鲤城区第一季度建设工程“双随机”执法检查情况汇总表

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
1	泉州市鲤城区金源大自然养生休闲会所富临分店室内装修工程	福建中优筑建设集团有限公司	施工单位：3.38 建造师：3.38	1、项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场履职； 2、项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数 2/3； 3、备案 8 人，实到 1 人，未到人员未在项目管理信息系统登记留痕； 4、项目技术人员未向土建、水电施工班组、作业人员进行质量安全技术交底； 5、施工班组均未进行三级安全教育培训； 6、施工单位项目部每月未开展自查； 7、施工单位每季度未开展检查； 8、项目技术负责人、安全员对施工现场主要状况不了解，挂名不履职； 9、配电箱未接地； 9、吊顶内可见裸露电线；	已整改
2	泉州市西郊新村（保利·天汇）市政道路工程	中建三局（福建）投资建设有限公司 福建新时代项目管理有限公司	施工单位：0 建造师：0 监理单位：2 总监：2	监理单位未按照闽建办建（2017）55 号文的要求对建设工程材料进行平行检验。	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
3	火炬电子超级电容器项目	福建省五建建设集团有限公司 福建中建恒源建设有限公司	施工单位: 4 建造师: 4 监理单位: 3.2 总监: 3.2	1、抽查2层梁17交H-J、16交H-J、15交H-J轴, 其中15交H-J轴2根纵向钢筋锚固长度不足; 2、1-10轴交1-C轴存在蜂窝麻面; 3、现场仓库2门外灭火器一具失效。	已整改
4	奇信工业厂房及配套工程-1#厂房、2#厂房、宿舍楼	福建泉盈建设有限公司 福建百禾市政建筑设计有限公司	施工单位: 9.51 建造师: 9.51 监理单位: 11.4 总监: 11.4	1、项目经理长期不在岗; 2、抽查2023年2月15日项目部对班组检测记录, 未留下可追溯记录的相片; 3、抽查3轴交B轴六层柱KZ2c, 2轴交A轴六层柱KZ2a, 3轴交C轴六层柱KZ2b, 其中2轴交A轴六层柱KZ2a底部加密箍筋少1道; 4、抽查3轴交B轴六层柱KZ2c, 2轴交A轴六层柱KZ2a, 3轴交C轴六层柱KZ2b, 其中2轴交A轴六层柱KZ2a纵向钢筋1根偏位超规范要求; 5、抽查三层结构发现3~4轴交C轴四层梁存在蜂窝; 6、抽查2#厂房A~E轴交1轴二层砌体, A~E轴交7轴二层砌体, 其中A~E轴交1轴二层砌体拉结钢筋间距超规范要求, 少2根; 7、5层梁板1-5交a-d发现3处未按专项施工方案要求设置水平拉杆; 5层梁板1-5交a-d发现3处未按专项施工方案要求设置扫地杆 8、3层电梯井口未防护。 9、宿舍楼3层未按规定配置灭火器 10、项目监理部人员因故请假但未登录“项目监管系统”上请假共2人 11、项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3的	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
5	鲤城区繁荣大道 (笋江-内环路) 段	福建省五建建设 集团有限公司 福州诺成工程项 目管理有限公司	施工单位: 4 建 造师: 4 监理单位: 3.2 总 监: 3.2	1、14 轴桥台外观质量缺陷蜂窝共 2 处。 2、K2+800 至 K2+850 处挡墙泄水孔缺。 3、泥浆池 1 处未做安全防护措施。	已整改
6	泉州鑫祥科技有 限公司厂房 A	福建省五湖建设 发展有限公司 福建省诺恒建设 有限公司	施工单位: 2.82 建 造师: 2.82 监理单位: 3.6 总 监: 3.6	1、安全员苏美安长期不在施工现场履职; 2、主体分部验收时, 施工单位技术人员未到场履职; 3、9 层手持砂浆搅拌机未采用未级箱, 发现 1 台; 4、施工现场未配备灭火器, 发现 1 处 m; 5、屋面保温材料燃烧性能平行检验报告缺。	已整改
7	春江市镜市政道 路代建工程	福建省益宸建设 发展有限公司 厦门勤奋建设工 程监理有限公司	施工单位: 6 建 造师: 6 监理单位: 4.8 总 监: 4.8	1、井盖进场复检报告无法提供。 2、施工现场未配备洗车设备。	已整改
8	泉州市棉塑厂职 工宿舍楼石结构 危房改造项目	中建力天集团有 限公司 福建晨越建设发 展有限公司	施工单位: 7 建 造师: 7 监理单位: 13.6 总 监: 13.6	1、负一层 3 轴交 E 轴柱、8 轴交 D 轴柱、5-7 轴交 C 轴剪力墙有孔洞、露筋。 负一层至一层 E-A 轴交 14 轴梯板有蜂窝现象; 2、地下室负一层洞口作业防坠落措施不符合要求 1 处; 3、地下室负一层楼梯段临边作业处未做防护 1 处。 4、施工现场人员进出的通道口未按规定搭设安全防护棚; 5、专监陈以俭长期未在岗履职; 6、检查时监理单位项目班子成员到岗不足 2/3;	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
9	温陵公交首末站	福建润宁建设工程有限公司 中新凯瑞工程咨询有限公司	施工单位: 9 建造师: 9 监理单位: 7.2 总监: 7.2	1、一层5轴交B-C轴、1轴交B-C轴、2轴交B-C轴砌体后置拉结筋数量不足。5轴交B-C轴砌体后置拉结筋2根长度不足; 2、站务用房4层直角扣件的扭力矩1处不满足40N.m; 3、施工升降机未配置专职司机,共1人; 4、站务用房施工电梯专用开关箱未设置漏电保护器。	已整改
10	霞洲引港渠道整治工程	泉州水务工程建设集团有限公司 福建省江海工程管理有限公司	施工单位: 6.41 建造师: 6.41 监理单位: 3.2 总监: 3.2	1、质量员林笃谊未到场且未登陆系统请假; 2、挡土墙已施工,基础未组织验收; 3、现场同条件试块未留置在靠近相应结构构件; 4、抽查挡墙左幅KO+90挡墙泄水管未按设计要求伸出墙背20cm,挡墙墙背砂浆不饱满,挡墙墙背位置未分层填筑回填土; 5、1台砂浆机未采用末级箱; 6、k0+280基坑边1处未做防护。	已整改
11	恒劲科博流量测量仪表生产项目	福建省拓闽建设工程有限公司 泉州市培鑫建设工程有限公司 工程咨询有限责任公司	施工单位: 9 建造师: 9 监理单位: 7.2 总监: 7.2	1、因桩位偏差造成承台大共8处; 2、抽查测试车间7~8轴交B~C轴二层砌体,存在拉结钢筋2根长度不足,数量不足2根; 3、5层梁板1-10交a-d发现3处未按专项施工方案要求设置剪刀撑; 4、建筑架子工1人无操作资格证书; 5、3层1-10交a轴楼层临边1处未做防护;3层1-10交a轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm发现1处未采取防护措施;	已整改
12	泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区-8#楼及相应地下室改建、室外配套工程	福建省敦临建设发展有限公司 福建省三明市工程项目管理有限公司	施工单位: 1.33 建造师: 1.33 监理单位: 5.8 总监: 5.8	1、项目技术负责人长期不在网履职; 2、C35标准养护砼强度检验评定表项目负责人由他人代签; 3、17层8-5至8-7轴交8-B至8-C轴处,连墙件少1个; 4、总监吴琼华长期不在岗履职;	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
13	常泰中心小学工程	龙岩市西安建筑工程有限公司 厦门市杏林建设工程监理有限公司	施工单位: 1 建造师: 1 监理单位: 0.8 总监: 0.8	文体楼3层楼梯段临边作业处1处未做防护;	已整改
14	万盛中心工程	福建新宝龙建设发展有限公司 厦门协诚工程管理有限公司	施工单位: 3 建造师: 3 监理单位: 2.4 总监: 2.4	栏杆后置埋件的连接方式不满足设计要求(设计图纸要求为预埋件连接);	已整改
15	福建省泉州市百货公司装修工程	福建春晓建设有限公司	施工单位: 16.69 建造师: 16.69	1、施工单位项目部在岗人员少于备案人数应在岗人数2/3。 2、曾春兰未在岗且未在“项目监管系统”请假; 3、幕墙工程未在“项目监管系统”上填报。 4、项目经理对现场主要状况不了解 5、一层A轴交5-6轴、A轴交4-5轴、6轴交B-C轴墙柱拉结钢筋数量不足; 6、幕墙立柱与横梁连接不锈钢螺栓组件M5*20数量不足; 7、1-2交C-D轴楼梯平台边未设置防护栏杆1处;	已整改
16	泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区-1#、2#、3#楼及相应地下室、室外配套工程	千易建设集团有限公司 福建省三明市工程管理有限公司	施工单位: 3 建造师: 3 监理单位: 17.4 总监: 17.4	1、抽查1-7轴交1-B轴十二层节点、1-4轴交1-E轴十二层节点、1-13轴交1-H轴十二层节点,其中1-4轴交1-E轴十二层节点核心箍筋少1道。 2、1号楼8层1-11至1-12交1-h外架边缘与建筑物间隙大于150mm1处未采取防护措施。1号楼8层1-8至1-11交1-13采光井临边作业处1处未做防护。 3、两名专监长期不在岗; 4、抽查2022年度第四季度监理单位对项目检查记录,未留下可追溯记录	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
17	泉州市第十五中学扩建项目	福建省泉州市第一建设有限公司 泉州三众工程管理有限公司	施工单位: 9.76 建造师: 9.76 监理单位: 12.4 总监: 12.4	1、抽查泥水砌体施工技术交底, 作业人员未签字; 2、抽查综合楼6层1-7轴1-F轴柱存在麻面; 3、综合楼二层型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格不符合规范和方案要求1处; 4、专业监理长期不在岗; 5、专业监理请假未留痕。	已整改
18	泉州市鲤城区高新区科创中心	福建建工集团有限责任公司 厦门协建工程咨询有限公司	施工单位: 3 建造师: 3 监理单位: 2.4 总监: 2.4	1、抽查2#楼五层梁板22B-3~2B-4轴交2/ABC-E B-KL15(7)、/ABC-D~2/ABC-E轴交2B-3 B-KL4(6), 2B-4~2B-5轴交2/ABC-G轴 B-KL18(5), 其中2/ABC-D~2/ABC-E轴交2B-3 B-KL4(6)1根纵向受力钢筋锚固长度不满足设计或规范要求; 2、抽查1#楼五层砌体, 1-D~1-H轴交1-1轴构造柱与砌体左侧拉结钢筋间距偏大, 拉结筋共少2根; 3、抽查一层柱发现2ABC-B轴交2A-4一层柱根蜂窝	已整改
19	鲤城区2021-2号地块	福建博业建设集团有限公司 福建新时代项目管理有限公司	施工单位: 0 建造师: 0 监理单位: 0 总监: 0	未发现问题	已整改
20	中国平安人寿保险股份有限公司泉州中心支公司第一、第二营销服务部装修工程	福建中砖建设有限公司	施工单位: 2.18 建造师: 2.18	1、陈建春、田银银未到岗, 未在系统上请假留痕; 2、吊顶上可见裸露电线;	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
21	泉州师范学院原 崇福校区8号教 工宿舍楼翻建改 造项目	中建力天集团有 限公司 福建晨越建设发 展有限公司	施工单位: 14 建造师: 14 监理单位: 17.2 总 监: 17.2	1、抽查二层梁C轴交12轴至14轴、10轴交C轴至E轴、4轴至6轴交C轴。二层梁10轴交C轴至E轴下部纵筋设计5根直径18,现场4根直径18; 2、一层模板支撑架1~17轴交A~E轴框架柱龙骨均采用圆钢管; 3、一层17轴交A~E轴水平拉杆缺失,发现3处 4、施工现场出入口未按规定设置洗车台 5、检查时监理单位项目部人员在岗人数少于备案人数应在岗人数的2/3。 6、抽查监理单位2023年第一季度公司检查记录,总监未签字。	已整改
22	江南花园城4#楼	福建沐旭建筑工 程有限公司 福建新和日盛建 设发展有限公司	施工单位: 10.88 建造师: 10.88 监理单位: 4 总 监: 4	1、项目经理长期不在岗; 2、施工现场围挡部分采用彩钢板,不符合要求; 3、高压线下道路未硬化;	已整改
23	城建田中里	中建三局集团有 限公司 浙江东亿工程管 理有限公司、福 建省路海工程管 理有限公司	施工单位: 10.88 建造师: 10.88 监理单位: 7.8 总 监: 7.8	1、抽查地基基础分部验收记录、桩基子分部验收记录,未发现可记分问题。 15#楼桩基竣工图总监未签字; 2、抽查三层柱N-30轴交N-P轴YBZ36,N-32轴交N-J轴YBZ11,N-14轴交N-G轴GYZ1b,15#楼三层柱N-30轴交N-P轴YBZ36箍筋间距设计直径8@100,实测直径8@130; 3、15#楼三层N-13轴交N-F轴YBZ5纵向钢筋相邻电渣压力焊接头未错开 4、15#楼地下一层N-22轴交N-D轴YBZ5、N-B轴交N-29轴至N-30轴剪力墙有蜂窝质量缺陷 5、15#楼落地式脚手架安装完毕后受力杆件直角扣螺栓拧紧扭矩达不到40N.m发现1个。	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
24	春江天镜(10-1、2、3、4、5#、11#-13#楼及地下配套工程、19#楼)	福建省育才建设发展有限公司 厦门勤奋建设工程有限公司	施工单位: 1 建造师: 1 监理单位: 0.8 总监: 0.8	12#楼 10 层施工电梯预留洞口防护高度不足 1 处;	已整改
25	春江天镜(17#、18#楼)	福建省育才建设发展有限公司 厦门勤奋建设工程有限公司	施工单位: 5 建造师: 5 监理单位: 4 总监: 4	1、抽查化学锚栓、后扩底锚栓抗拔承载力, 未发现问题, 报告编号: BG21QDLB2300011、BG21QDLB2300012。18#楼一层幕墙后置埋件的连接方式设计要求为化学锚栓与机械锚栓, 现场部分为化学锚栓 2、9 层 7-10 交 d 轴外架边缘与建筑物间隙大于 150mm 有 1 处未采取防护措施; 3、9 层 17-5 交 b-c 电梯井口 1 处未按规定设置防护门	已整改
26	滨江 1 号广场	福建省五建建设集团有限公司 福建新时代项目管理有限公司	施工单位: 2 建造师: 2 监理单位: 1.6 总监: 1.6	1、9 层梁板 5-8 交 b-h 斜撑 3 处未按专项施工方案要求设置; 2、抽查九层梁 F 轴至 G 轴交 6 轴、G 轴交 6 轴至 7 轴、8 轴交 F 轴至 G 轴。F 轴至 G 轴交 6 轴 1 根直径 25 钢筋锚固长度不足, 设计值 750mm, 实测值 660mm。九层梁 8 轴交 F 轴至 G 轴二排支座负筋 3 根直径 22 长度不足, 设计 1900mm, 实测 1700mm;	已整改
27	鲤城区滨江总部经济区富华广场(5#地块)	福建省闽南建筑工程有限公司 厦门圣德信工程管理有限公司	施工单位: 1 建造师: 1 监理单位: 0.3 总监: 0.3	抽查 18 层电井桥架接地缺;	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
28	鲤城区滨江总部 经济区富丽广场 (6#地块)	福建省闽南建筑 工程有限公司 厦门圣德信工程 管理有限公司	施工单位: 2 建 造 师: 2 监理单位: 0.6 总 监: 0.6	检查 24 层电井桥架接地缺, 地下室配电室桥架接地缺;	已整改
29	城建·江南里	福建省泉州市第 一建设有限公司 福建闽建设工程管 理咨询有限公司	施工单位: 17 建 造 师: 17 监理单位: 13.6 总 监: 13.6	1、抽查 1-21、1-220,未发现可记分问题。1-176 桩桩身长度不满足设计要求 2、1-95 桩身质量经检测为IV类桩 3、钢筋加工场旁, 基坑南侧顶部堆放大量钢筋 4、未在基坑顶部设置连续截排水措施	已整改
30	西湖综合大楼	禹建路桥工程有 限公司 福建尚园建设发 展有限公司	施工单位: 10 建 造 师: 10 监理单位: 7.9 总 监: 7.9	1、抽查电线材料, 未在系统上申报; 2、抽查 D 交 8 轴; D 交 6 轴, 机械锚栓未做抗拉拔试验; 3、抽查现场 ZR-BV 电线与设计不符, 现场未能提供材料出厂检验报告及合格证; 4、地下室风机房设备接地缺漏; 5、地下室风机房风管穿墙未做套管; 6、抽查电机电缆, 监理单位未做平行检验	已整改
31	中闽百汇大厦	福建省惠一建设 工程有限公司 福建锦泰工程项 目管理有限公司	施工单位: 4.89 建 造 师: 4.89 监理单位: 2.4 总 监: 2.4	1、现场吴国森、陈姗姗未到岗, 未在系统上请假 2、结构胶密封胶未按规范、设计要求做相容性等相关性复验	已整改

序号	项目名称	施工单位 监理单位	计分情况	存在问题	整改 情况
32	泉州市玉田渠改造 工程	泉州水务工程建设 集团有限公司 福建省江海工程 管理有限公司	施工单位: 26 建 造 师: 26 监理单位: 18.4 总 监: 18.4	1、现场备案人员 3 人未到岗, 未在系统上请假; 2、土方开挖超危大专项方案经专家论证后未修改编制; 3、土方开挖前项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底 4、抽查闸门段北侧, K0+180-190 有 3 处蜂窝麻面 5、抽查闸门段南侧, 泄水孔漏设 4 个; 6、泵房施工段北岸现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡; 7、钢筋加工场未按规定配置灭火器, 少一处; 8、抽查基坑支护验收记录、地基基础验收记录、施工组织设计方案, 其中基坑支护验收记录总监未签字; 9、闸门段基坑支护大工程, 监理单位未按规定组织验收	已整改

抄送：市住建局，区政府办。

泉州市鲤城区住房和城乡建设局

2023 年 5 月 10 日印发
